



SERVICE INFORMATION – 51850

Vi har konstateret, at afstanden mellem speed sensoren og magneten ikke opfylder det anbefalede krav (**min:** 3mm **max:** 10mm). Dette kan forårsage, at speed sensoren ikke kan registrere magneten og fejlkode 7 fremvises i displayet. **Dette er kun gældende for følgende 2020 modeller med Promovec center motor "Winther og Nishiki".**

Bestilling:

Plastik skiven kan rekvireres U/B ved at ringe til Promovec på tlf. 70272623 eller igennem webshoppen – varenr. 51850



Montering:

Placér plastik skiven mellem stellet og speed sensoren inden montering. Spænd skruen med locktite.



FØR



EFTER